

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02411	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成27年08月	型式 TKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7082697		
乗員 3人	走行距離 37,124 km	最大積載量 2,850 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 令和7年12月26日
上物 2015/8 タダノ ZE304HR フックイン ラジコン 未使用ボディー 3方開				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト,HSA


外寸(長さ) 8,140 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 3,060 mm
内寸(長さ) 5,400 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スベア		8	
8	8																			
8	8	8	8																	
スベア		8																		

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好

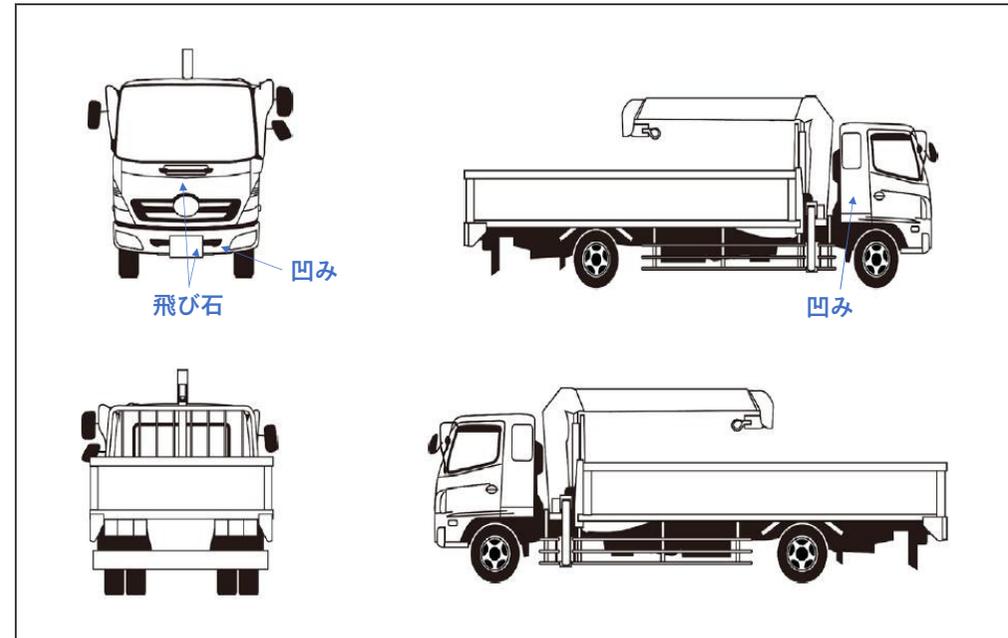

修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 タービン、インタークーラーホース部オイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブ裏側錆 ・クレーンワイヤーキンク ・ラジコン送信機一部破損 ・床板一部欠け
--------------------------	--

