

VEHICLE CONDITION REPORT

車 輛 状 態 表

管理No G-03379	車名 ギガ	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック 4軸低床 リアエアサス		
初年度 平成26年03月	型式 QKG-CYJ77A	車体番号 CYJ77A-7008403		
乗員 2人	走行距離 767,558 km	最大積載量 11,900 kg	排気量 9,830 cc	車検期限 抹消
上物 2014/1 タダノ ZE504HRE フックイン ラジコン 7方開 引出しフック11対 スタンションホール4対 鳥居、アオリ上部縞アルミ 蝶番、フェンダーステンレス				

シフト F7	原動機 6UZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,キーレス,スベアキー,リターダ,キセノンライト,DPD,HSA,IESC,デフロック (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー、ミラーステー、足かけステップ、ドアガーニッシュ
--

外寸(長さ) 11,960 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,440 mm
内寸(長さ) 8,670 mm	内寸(幅) 2,390 mm	内寸(高さ) 600 mm

フロントタイヤサイズ 265/70R19.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

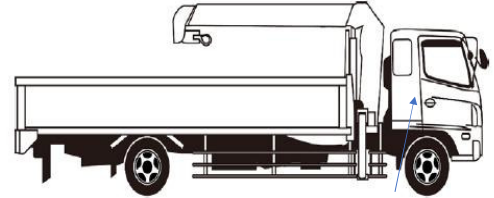
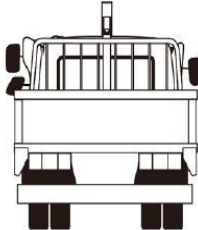
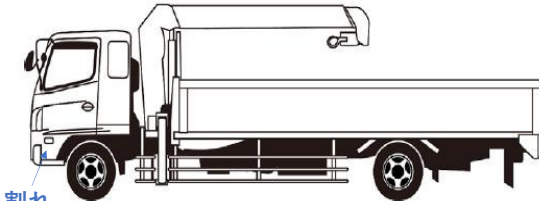
グルーウェーブ株式会社

TEL：043-488-6488

FAX：043-488-6319

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有

 	
 	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 ・オイルクーラー凹み、オイル漏れ ・エンジン、MT付根オイル漏れ	ミッション、デフ状態 デフオイル漏れ
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輦状態 ・ボディー枠錆浮き、塗装跡 ・ボディー各所傷凹み ・右フロアメンバー錆穴 ・アウトリガー張り出しロック固着 ・クレーン操作レバー曲り ・左アウトリガー上部カバー錆穴 ・マフラー錆穴

GROOVAVE
Truck dealer