

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No	車名	形状			
G-04731	クオン	低温冷凍車 総輪エアサス 4軸低床			
初年度	型式	車体番号			
平成25年10月	QKG-CG5ZE	CG5ZE-10186			
乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限	
2人	666,245 km	12,300 kg	10,830 cc	令和9年8月6日	
上物					
2013/10 菱重 TU100SA-CNA -35℃設定 スタンバイ付 サブエンジン式 2013/10 日本フルハーフ リア観音 ラッシング2段 床キーストン Fパネル縞アルミ貼り 断熱75mm(ドア) 門口、ロックロッド、ハンマーロック、フェンダーステンレス					

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
エスコットV(2ペダル)	GH11	有	軽油	380-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備
バックカメラ(カラー), キセノンライト, ASR, エアサスコントローラー,EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー, トラフィックアイブレーキ,トラフィックアイクルーズ

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
11,980 mm	2,490 mm	3,680 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
9,330 mm	2,310 mm	2320mm 床面地上高1070 mm

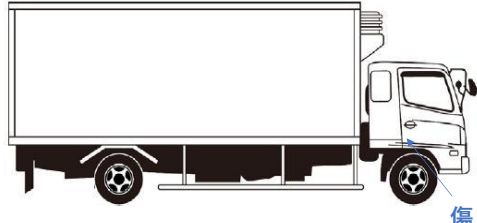
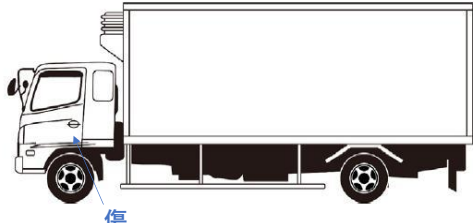
タイヤ状態(分山)			
	8	8	
	5	8	
5	5	5	5
5	5	5	5
スペア	要交換		
フロント		リア	
245/70R19.5		〃	

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス
飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

	
	
修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態	ミッション、デフ状態
エンジンオイルしみ小	良好
フレーム状態	車輛状態
良好	・ 荷箱内パネル傷凹み
	外気温22℃ スタート23℃→3h -20℃

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319