

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04331	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイドロング フルフラットロー		
初年度 令和2年01月	型式 2RG-NPR88YN	車体番号 NPR88Y-7003963		
乗員 2人	走行距離 182,992 km	最大積載量 3,700 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和9年06月29日
上物 2013/6 菱重 TDJS35A-L2 -30℃設定 エバハウス 2013/5 日本フルハーブ E1E5887 リア観音扉 左サイドドア ラッシング2段 床織アルミ 仕切り板 断熱(サイド、リア55mm) 2013/4 新明和 RAKI0-6474NL S40407639 格納3枚折 最大昇降質量1000kg				

シフト スムーサーE(2ペダル)	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, スマートキー, アイドリングストップ DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)
-------	---

外寸(長さ) 6,510 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,110 mm
内寸(長さ) 4,460 mm	内寸(幅) 2,000 mm	内寸(高さ) 1,940 mm

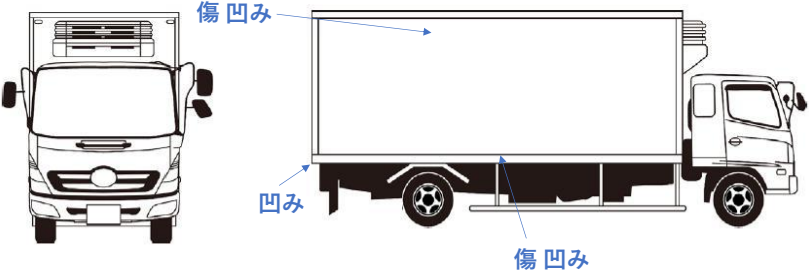
タイヤ状態(分山)	
8 8 8 8 8 8 スベア 8	
フロント 225/80R17.5	リア 〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

	
修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム塗装済	車輦状態 ・リア門枠凹み ・P/G凹み中有 ・P/Gホイストシリンダー(上下用2本)オイル跡有 外気温25℃ スタート14.3℃→2h -3℃



Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319