

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-05161	車名 クオン	形状 アルミウイング リアエアサス ハイルーフ 4軸低床		
初年度 平成30年02月	型式 2PG-CG5CA	車体番号 JNCMB02G6JU028380		
乗員 2人	走行距離 442,508 km	最大積載量 13,700 kg	排気量 10,830 cc	車検期限 令和9年08月26日
上物 2017/10 日本トレクス リア観音扉 ラッシング2段 引き出しフック9対 精工ラック フェンダー、ツールボックスステンレス				

シフト エスコット(2ペダル)	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 390-ps
車体色 茶	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備	ETC1.0,バックカメラ(カラー), AW, キーレス, スペアキー, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, ドラレコ ,LEDフォグトラフィックアイクルーズEHS, LDWS, UDSC, UDPC, スーパーPMクリーナー, トラフィックアイブレーキ, ドライバーステータスモニター (DSM) メッキ各所			

外寸(長さ) 11,980 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,760 mm
内寸(長さ) 9,630 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2620mm 床面地上高1020 mm


タイヤ状態(分山)			
	8	8	
	8	10	
5	5	2	要交換
要交換	要交換	5	5
スペア	10		
フロント 245/70R19.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有 運転席側割れ(1cm以上)

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

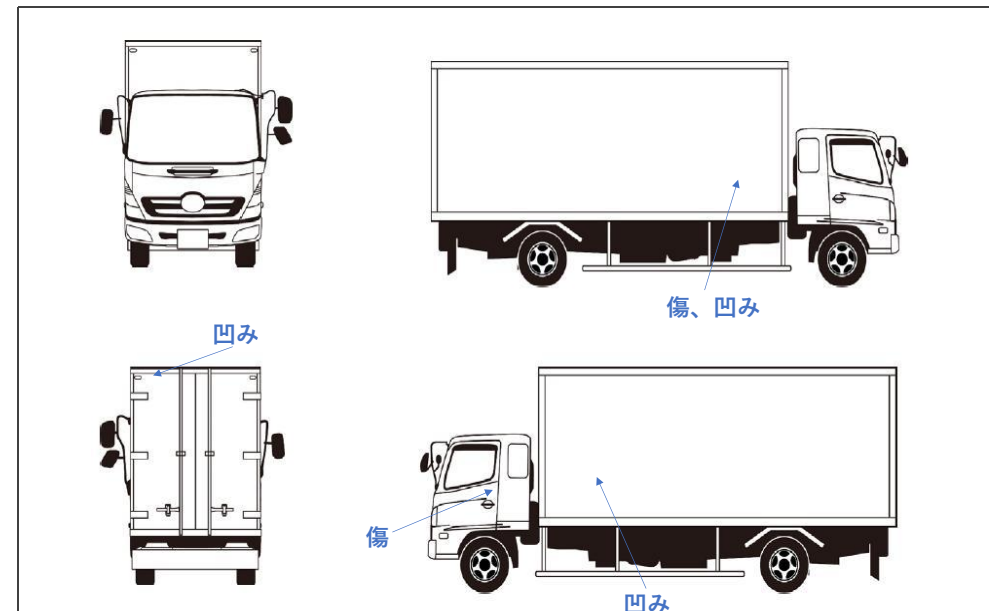

修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 Rクランクシールオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
-------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輦状態 ・荷箱内フロントパネル凹み、傷 ・右テールランプレンズ割れ、補修 ・アルミホイール傷 ・左ドア灰皿欠 ・アオリ内側一部キレ小あり ・アオリ外側10cm程度のクラックあり ・エアサスコントローラー電源入らず
--------------	--

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319